

Versorgungs-und Abschlussset KDSC0001

Комплект для питания и наконечники KDSC0001



Die unten aufgeführten Verfahren zeigen auf, wie die Montage des selbstregulierenden Heizkabels Calorflex DSCx ausgeführt werden muss. Die folgenden Angaben wollen die Anwendung anderer Montagethoden und die Verwendung anderer Materialien nicht ausschließen. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den spezifischen Anforderungen von Calorflex für das verwendete Heizkabel und unter Einhaltung der geltenden, anwendbaren nationalen und internationalen Normen ausgeführt werden.

Перечисленные ниже процедуры описывают, как собрать греющий кабель Calorflex DSCx. Следующие инструкции не исключают других методов сборки или использования других материалов. Установка должна выполняться в соответствии с конкретными требованиями Calorflex для используемого греющего кабеля и в соответствии с действующими национальными или международными нормами.

Inhalt des Sets:

- 2 Kappen \varnothing 12/2,5 L=50mm ECPC
- 2 Thermoschrumpfungen \varnothing 3,2/1 L=25mm TRPO32-A
- 2 Thermoschrumpfungen \varnothing 9/3 L=50mm TRDP9-C

Содержимое комплекта:

- 2 Колпачка \varnothing 12/2,5 L=50mm ECPC
- 2 Термоусадочные материалы \varnothing 3,2/1 L=25mm TRPO32-A
- 2 Термоусадочные материалы \varnothing 9/3 L=50mm TRDP9-C

Notwendige Mittel:

Schere – Cutter – Industrieller Fön

Необходимые инструменты:

Ножницы- Резак- Промышленный фен

Calorflex srl lehnt jede Verantwortung für jegliche Verletzungen von Personen oder Sachschäden aufgrund einer falschen Anwendung des Produkts ab. Die allgemeinen Verkaufs - und Nutzungsbedingungen lesen.

Calorflex srl снимает с себя какую-либо ответственность за возможный ущерб предметам и/или людям, связанный с неправильным использованием изделий. Проконсультируйтесь с общими условиями продажи и использования.

Versiegeltes Ende - Запечатанные наконечники

STAND / РЕД. 0-2017



1.

Nachdem das Heizkabel auf die angeforderte Länge geschnitten wurde, die Kappe ECPC am Endbereich aufstecken und mit dem Fön schließen.

После того, как вы отрежете греющий кабель до нужной длины, наденьте колпачок ECPC на конец и произведите усадку при помощи фена.



2.

Die zweite Kappe ECPC am Endbereich aufstecken und mit dem Fön schließen.

Затем наденьте второй колпачок ECPC на конец и произведите усадку при помощи фена.

Ende zu versorgen - Конец для подачи питания



3.

Die erste Isolierung durchschneiden und 32mm entfernen.

Отрежьте и снимите первую изоляцию на участке 32мм.



4.

Die zweite Isolierung durchschneiden und 32mm entfernen.

Отрежьте и снимите вторую изоляцию на участке 32мм.



5.

Den Kern schneiden und die beiden Leiter teilen, das Kupfer über 7mm freilegen.

Разрежьте ядро и разделите два проводника, зачистите медь на участке 7мм.



6.

Die beiden Leiter mit den speziellen Thermoschrumpfungen TRPO32-A isolieren und mit dem Fön schließen.

Изолируйте два проводника при помощи специальных термоусадочных чехлов TRPO32-A и запечатайте их феном.



7.

Die erste Thermoschrumpfung TRDP9-C wie angegeben platzieren und mit dem Fön schließen. Eine Länge von 7mm des Leiters für die Verbindungen zur Verfügung stehen lassen.

Вставьте первый термоусадочный материал TRDP9-C, как показано, и запечатайте его феном. Оставьте около 7мм проводника для соединений.



8.

Die zweite Thermoschrumpfung TRDP9-C wie angegeben platzieren und mit dem Fön schließen. Eine Länge von 7mm des Leiters für die Verbindungen zur Verfügung stehen lassen.

Поместите второй термоусадочный материал TRDP9-C, как показано, и запечатайте его феном. Оставьте около 7мм проводника для соединений.

HINWEISE - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Um jegliches elektrische Risiko durch Beschädigung oder falsche Anwendung des Kabels zu vermeiden, muss davor ein Stromschutz angeschlossen. Das Ende des Kabels und die Bestandteile des Sets während der Installation trocken halten.

Во избежание риска электрического типа, вызванного повреждением или неправильным использованием кабеля, перед кабелем необходимо подключить электрическое защитное устройство. Во время установки конец кабеля и компоненты комплекта должны быть сухими.