

Versorgungs-und Abschlussset KRSC0001

Комплект для питания и наконечники KRSC0001



Die unten aufgeführten Verfahren zeigen auf, wie die Montage des selbstregulierenden Heizkabels Calorflex RSCx ausgeführt werden muss. Die folgenden Angaben wollen die Anwendung anderer Montagemethoden und die Verwendung anderer Materialien nicht ausschließen. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den spezifischen Anforderungen von Calorflex für das verwendete Heizkabel und unter Einhaltung der geltenden, anwendbaren nationalen und internationalen Normen ausgeführt werden.

Перечисленные ниже процедуры описывают, как собрать греющий кабель Calorflex RSCx. Следующие инструкции не исключают других методов сборки и использования других материалов. Установка должна выполняться в соответствии с конкретными требованиями Calorflex для используемого греющего кабеля и в соответствии с действующими национальными и международными нормами.

Inhalt des Sets:

- 1 Kappe \varnothing 12/2,5 L=50mm ECPC
- 2 Thermoschrumpfungen \varnothing 3,2/1 L=25mm TRPO32-A
- 1 Thermoschrumpfung \varnothing 9/3 L=50mm TRDP9-C

Содержимое комплекта:

- 1 Колпачок \varnothing 12/2,5 L=50mm ECPC
- 2 Термоусадочные материалы \varnothing 3,2/1 L=25mm TRPO32-A
- 1 Термоусадочные материалы \varnothing 9/3 L=50mm TRDP9-C

Notwendige Mittel:

Schere – Cutter – Industrieller Fön

Необходимые инструменты:


Ножницы-Резак- Промышленный фен

Calorflex srl lehnt jede Verantwortung für jegliche Verletzungen von Personen oder Sachschäden aufgrund einer falschen Anwendung des Produkts ab. Die allgemeinen Verkaufs - und Nutzungsbedingungen lesen.

Calorflex srl снимает с себя какую-либо ответственность за возможный ущерб предметам и/или людям, связанный с неправильным использованием изделий. Проконсультируйтесь с общими условиями продажи и использования.

Versiegeltes Ende - Запечатанные наконечники

STAND / РЕД. 0-2017

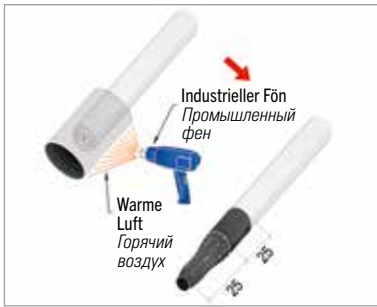

1.

Nachdem das Heizkabel auf die angeforderte Länge geschnitten wurde, die Kappe ECPC am Endbereich aufstecken und mit dem Fön schließen.

После того, как вы отрежете греющий кабель до нужной длины, наденьте колпачок ECPC на конец и произведите усадку при помощи фена.

Ende zu versorgen - Конец для подачи питания



2.

Die Isolierung durchschneiden und 40mm entfernen.
Отрежьте и снимите изоляцию на участке 40мм.



3.

Dem Kern durchschneiden und die Leiter befreien.
Разрежьте ядро и освободите проводники.



4.

Die Thermoschrumpfung TRP032-A wie angegeben platzieren und mit dem Fön schließen.

Поместите термоусадочные чехлы TRP032-A и запечатайте их феном.



5.

Die Thermoschrumpfung TRDP9-C wie angegeben platzieren und mit dem Fön schließen. Eine Länge von 7mm des Leiters für die Verbindungen zur Verfügung stehen lassen.

Поместите термоусадочный материал TRDP9-C, как показано и запечатайте его феном. Оставьте около 7мм проводника для соединений.

HINWEISE - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Um jegliches elektrische Risiko durch Beschädigung oder falsche Anwendung des Kabels zu vermeiden, muss davor ein Stromschutz angeschlossen. Das Ende des Kabels und die Bestandteile des Sets während der Installation trocken halten.

Во избежание риска электрического типа, вызванного повреждением или неправильным использованием кабеля, перед кабелем необходимо подключить электрическое защитное устройство. Во время установки конец кабеля и компоненты комплекта должны быть сухими.