

Kit de raccordement et terminaison **KSRC0001**

Kit de conexión y terminación **KSRC0001**



Les procédures énumérées ci-dessous indiquent comment assembler le câble chauffant autorégulant Calorflex ASCx - CSCx - HSCx. Les indications suivantes n'excluent pas l'utilisation d'autres méthodes d'assemblage ou l'utilisation de matériaux différents. L'installation doit être réalisée conformément aux exigences Calorflex spécifiques pour le câble chauffant utilisé et dans le respect des réglementations nationales ou internationales applicables en vigueur.

Los procedimientos mencionados a continuación indican el modo de ensamblar el cable calefactor autorregulable Calorflex ASCx - CSCx - HSCx. Las siguientes indicaciones no pretenden excluir el uso de otros métodos de ensamblaje o el uso de diferentes materiales. La instalación debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos específicos de Calorflex para el cable calefactor utilizado y de conformidad con las normativas nacionales o internacionales vigentes.

Contenu du kit :

- 1 Presse-étoupe PG11 avec joint et contre-écrou
- 2 Gaines thermorétractables Ø 19/6 L= 40mm
TRDP19-A
- 1 Gaine thermorétractable Ø 19/6 L= 120mm
TRDP19-B
- 2 Gaines thermorétractables Ø 3,2/1 L= 125mm
TRPO32-B

Contenido del kit:

- 1 Prensaestopas PG11 con junta y contratuerca
- 2 Fundas termorretráctiles Ø 19/6 L= 40mm
TRDP19-A
- 1 Funda termorretráctil Ø 19/6 L= 120mm
TRDP19-B
- 2 Fundas termorretráctiles Ø 3,2/1 L= 125mm
TRPO32-B

Outils nécessaires :

Ciseaux - Cutter - Pistolet à air chaud

Herramientas necesarias:


Tijeras - Cúter - Pistola de aire caliente

Extrémité scellée / Extremo sellado



1.

Couper le câble chauffant si nécessaire.
Couper et enlever 150mm d'isolant.
*Corte el cable calefactor donde sea necesario.
Corte y remueva 150mm de aislamiento.*

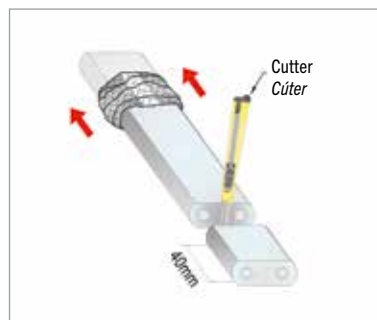

2.

Retirer la tresse métallique.
Couper 40mm de câble.
*Retire la trenza metálica.
Corte 40mm de cable.*



3.

Positionner la gaine thermorétractable TRDP19-A comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud.
Coloque la funda termorretráctil TRDP19-A como indicado y selle con la pistola de aire caliente.




4.

Abaisser la tresse métallique sur la gaine thermorétractable TRDP19-A.
Baje la trenza metálica sobre la funda termorretráctil TRDP19-A.



5.


Positionner la gaine thermorétractable TRDP19-B et rétreindre avec le pistolet à air chaud.
Coloque la funda termorretráctil TRDP19-B y selle con la pistola de aire caliente.

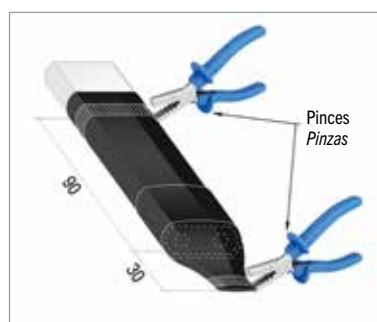

6.

Presser la gaine thermorétractable TRDP19-B avec les pinces.
Prese la funda termorretráctil TRDP19-B con las pinzas.

Extrémité à alimenter / Extremo a alimentar

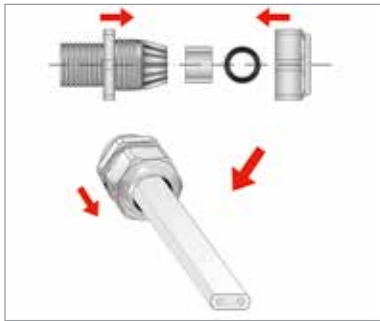

1.

Insérer le presse-étoupe (3 composants) sur le câble comme indiqué.

Introduzca el prensaestopas (3 componentes) en el cable como indicado.



2.

Couper et enlever 150mm d'isolant.

Corte y remueva 150mm el aislamiento.



3.

Retirer la tresse métallique, la tourner et la plier.


Retire la trena metálica, retuércela y pléguela.



4.

Couper et enlever l'isolant intérieur.

Corte y remueva el aislamiento interior.

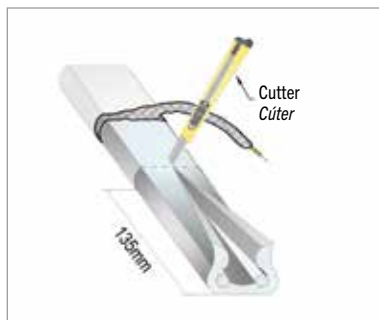

5.

Couper et enlever le dernier isolant.

Corte y remueva el último aislamiento.



6.

Libérer les conducteurs.


Deje libres los conductores.



7.

Positionner les gaines thermorétractables TRP032-B comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud.


Coloque las fundas termorretráctiles TRP032-B como indicado y selle con la pistola de aire caliente.

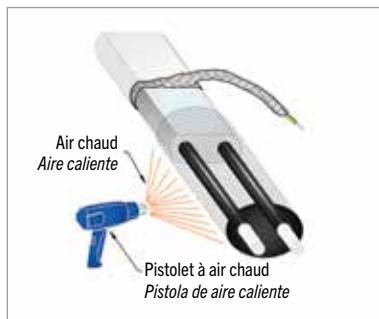

8.

Positionner les gaines thermorétractables TRDP19-A comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Coloque las fundas termorretráctiles TRDP19-A como indicado y selle con la pistola de aire caliente.

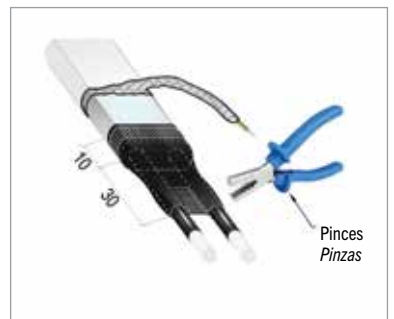

9.

Presser la gaine thermorétractable avec les pinces.

Prende las fundas termorretráctiles con las pinzas.



10.

Laisser à disposition une longueur de 6mm de conducteur et de tresse.

Deje a disposición una longitud de 6mm de conductor y trena.

MISES EN GARDE - ADVERTENCIAS

Pour éviter tout risque de type électrique causé par l'endommagement ou par la mauvaise utilisation du câble, il est nécessaire de connecter un dispositif de protection électrique en amont. Maintenir l'extrémité du câble et les composants du kit au sec pendant la phase d'installation.

Para evitar cualquier riesgo eléctrico causado por daños o un uso incorrecto del cable, es necesario conectar aguas arriba un dispositivo de protección eléctrica. Mantenga el extremo del cable y los componentes del kit secos durante la fase de instalación.

