

Kit de raccordement et terminaison KNPC0001

Kit de conexión y terminación KNPC0001



Les procédures énumérées ci-dessous indiquent comment assembler le câble chauffant Calorflex NPCx. Les indications suivantes n'excluent pas l'utilisation d'autres méthodes d'assemblage et l'utilisation de matériaux différents. L'installation doit être réalisée conformément aux exigences Calorflex spécifiques pour le câble chauffant utilisé et dans le respect des réglementations nationales et internationales applicables en vigueur.

Los procedimientos mencionados a continuación indican el modo de ensamblar el cable calefactor Calorflex NPCx. Las siguientes indicaciones no pretenden excluir el uso de otros métodos de ensamblaje o el uso de diferentes materiales. La instalación debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos específicos de Calorflex para el cable calefactor utilizado y de conformidad con las normativas nacionales o internacionales vigentes.

Contenu du kit :

- 1 Gaine thermorétractable Ø 9/3 L= 25mm TRDP9-A
- 2 Gaines thermorétractables Ø 9/3 L= 35mm TRDP9-B
- 1 Capuchon Ø 12/2,5 L=50mm ECPC

Contenido del kit:

- 1 Funda termorretráctil Ø 9/3 L=25mm TRDP9-A
- 2 Fundas termorretráctiles Ø 9/3 L=35mm TRDP9-B
- 1 Capuchón Ø 12/2,5 L=50mm ECPC

Outils nécessaires :

Ciseaux - Cutter - Pistolet à air chaud

Herramientas necesarias:

Tijeras - Cúter - Pistola de aire caliente


Extrémité scellée / Extremo sellado

RÉV./REV. 0-2017




Couper le câble chauffant si nécessaire.
Couper et enlever 75mm d'isolant.

*Corte el cable calefactor donde sea necesario.
Corte y remueva 75mm de aislamiento.*

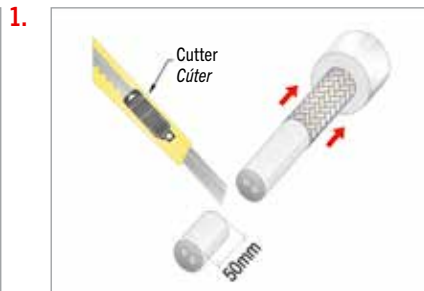


Retirer la tresse métallique.
Couper 50mm de câble.

*Retire la trenza metálica.
Corte 50mm de cable.*

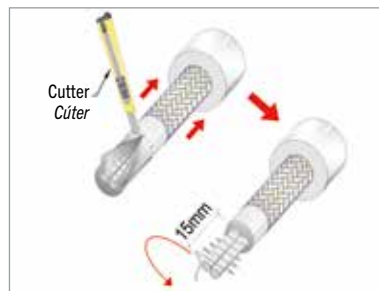


Couper et enlever l'isolation de la résistance.
Couper le fil résistif jusqu'au bord de l'isolant.
Ne pas endommager l'isolation des câbles.

*Corte y remueva el aislamiento de la resistencia.
Corte el hilo resistivo hasta el borde del aislamiento.
No dañe el aislamiento de los cables.*

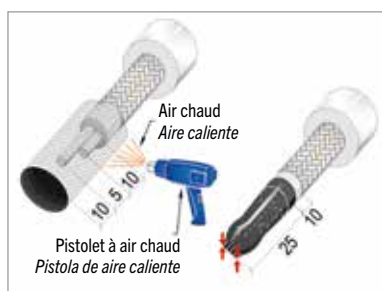

Raccourcir un des deux câbles. Positionner la gaine thermorétractable TRDP9-B comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Acorte uno de los dos cables. Coloque la funda termorretráctil TRDP9-B como indicado y selle con la pistola de aire caliente.

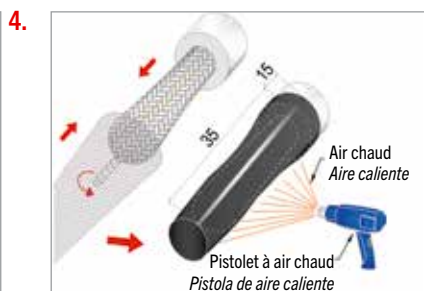

Abaisser la tresse métallique sur la gaine thermorétractable TRDP9-B, tourner et plier la tresse de cuivre. Positionner le capuchon ECPC comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Baje la trenza metálica sobre la funda termorretráctil TRDP9-B, retuerza y pliegue la trenza de cobre. Coloque el capuchón ECPC como indicado y selle con la pistola de aire caliente.

Extrémité à alimenter - Extremo a alimentar




Couper et enlever 70mm d'isolant.
Corte y remueva 70mm de aislamiento.




Desserrer la tresse métallique et extraire la résistance comme indiqué.

Afloje la trenza metálica y extraiga la resistencia como indicado.

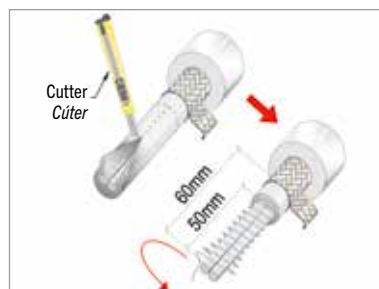


Couper et enlever l'isolation.
Couper le fil résistif jusqu'au bord de l'isolant.
Ne pas endommager l'isolation des câbles.

*Corte y remueva el aislamiento.
Corte el hilo resistivo hasta el borde del aislamiento.
No dañe el aislamiento de los cables.*

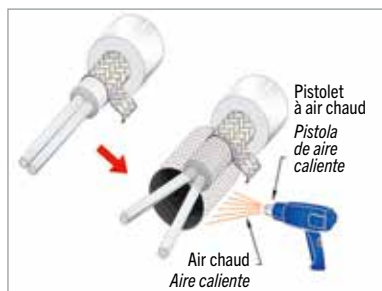

S'assurer que l'isolation des câbles ne soit pas endommagée. Positionner la gaine thermorétractable TRDP9-A comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud.

Asegúrese de que el aislamiento de los cables no esté dañado. Coloque la funda termorretráctil TRDP9-A como indicado y selle con la pistola de aire caliente.

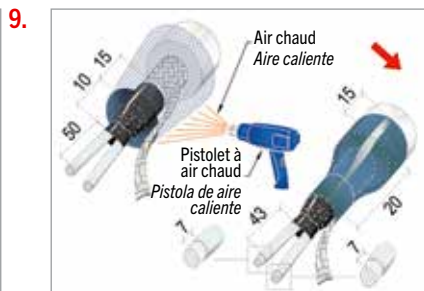

Positionner la deuxième gaine thermorétractable TRDP9-B comme indiqué et rétreindre avec le pistolet à air chaud. Dénuder l'isolation des câbles de 7mm.

Coloque la segunda funda termorretráctil TRDP9-B como indicado y selle con la pistola de aire caliente. Pele a 7mm el aislamiento de los cables.

MISES EN GARDE - ADVERTENCIAS

Pour éviter tout risque de type électrique causé par l'endommagement ou par la mauvaise utilisation du câble, il est nécessaire de connecter un dispositif de protection électrique en amont. Maintenir l'extrémité du câble et les composants du kit au sec pendant la phase d'installation.

Para evitar cualquier riesgo eléctrico causado por daños o un uso incorrecto del cable, es necesario conectar aguas arriba un dispositivo de protección eléctrica. Mantenga el extremo del cable y los componentes del kit secos durante la fase de instalación.